

SERVICE - INFO




LuK Nr: 331 0234 10 – 305mm TDCA 1 1/8" x 10

Bulletin 988 2000 200

CASE IH – C50, C60, C70

McCORMICK – CX50, CX60, CX70

| | |
|--------------------|--|
| Info: | Flywheel Modification / Schwungradänderung / Modification du volant-moteur / Modificar El Volante / Modifica volano |
| (GB) | Re-machine the flywheel inner recess to a diameter of 190 ± 0.5 mm and a depth of 6 mm to avoid rivets contacting flywheel. |
| (D) | Die innere Eintiefung des Schwungrads muss auf einen Durchmesser von 190 ± 0.5 mm und eine Tiefe von 6 mm bearbeitet werden, um zu verhindern, dass Nieten mit dem Schwungrad in Berührung kommen. |
| (F) | Ré-usinez la cavité intérieure du volant-moteur de sorte à obtenir un diamètre de 190 ± 0.5 mm et une profondeur de 6 mm pour éviter que les rivets ne touchent le volant-moteur. |
| (E) | Rectifique el hueco interior del volante motor con un diámetro de 190 ± 0.5 mm y una profundidad de 6 mm con el fin de evitar que entre en contacto con los remaches. |
| (I) | Rettificare nuovamente la cavità interna del volano a un diametro di 190 ± 0.5 mm e una profondità di 6 mm per evitare che i rivetti tocchino il volano. |
| LuK Repset: | 631 2458 09 = 131 0254 10 + 331 0234 10 |

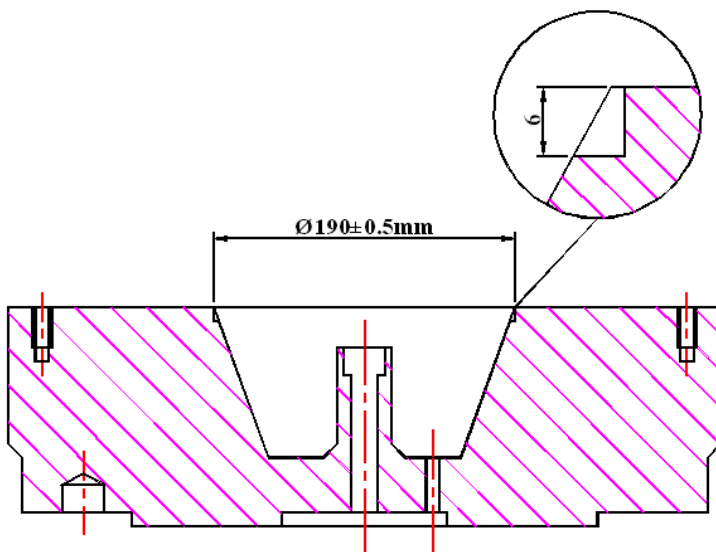

3 Cylinder
3 Zylinder
3 Cylindre
3 Cilindro
3 Cilindro

Flywheel
Schwungrad
Volant-moteur
Volante-motor
Volano

Issue Level 3

LuK Aftermarket Service UK Ltd.
Holme Lacy Road, Rotherwas
HR2 6LA Hereford · The United Kingdom
Phone: +44 1432 264264 · Fax +44 1432 275146
e-mail: LuK-AS.uk.pm@schaeffler.com
A Member of the Schaeffler Group

