

SERVICE - INFO



LuK Nr: 335 0192 10 – 350mm TDCA 26.7 x 32.8 x 16

Bulletin 988 2000 260



RENAULT – 145-14, 145-54, 155-54 (R 7952)
TEMIS – 650, X & Z (H 3942)

Info:	Flywheel Modification / Schwungradänderung / Modification du volant-moteur / Modificar el Volante-motor / Modifica volano
GB	Re-machine the flywheel inner recess to a diameter of 209 ± 0.3 mm and a depth of 5 ± 0.5 mm to avoid rivets contacting flywheel.
D	Die innere Eintiefung des Schwungrads muss auf einen Durchmesser von 209 ± 0.3 mm und eine Tiefe von 5 ± 0.5 mm bearbeitet werden, um zu verhindern, dass Nieten mit dem Schwungrad in Berührung kommen.
F	Ré-usinez la cavité intérieure du volant-moteur de sorte à obtenir un diamètre de 209 ± 0.3 mm et une profondeur de 5 ± 0.5 mm pour éviter que les rivets ne touchent le volant-moteur.
E	Rectifique el hueco interior del volante motor con un diámetro de 209 ± 0.3 mm y una profundidad de 5 ± 0.5 mm, con el fin de evitar que entre en contacto con los remaches.
I	Rettificare nuovamente la cavità interna del volano a un diametro di 209 ± 0.3 mm e una profondità di 5 ± 0.5 mm per evitare che i rivetti tocchino il volano.
LuK Repset:	635 1392 19 = 235 0016 10 [333 0023 11] + 335 0192 10

**

For model information please see LuK Catalogue / Die genaue Fahrzeugzuordnung entnehmen Sie bitte dem LuK-Katalog / Pour les informations le modèle veuillez consulter le catalogue LuK / Para obtener información sobre el modelo, rogamos consulte el catálogo de LuK / Per informazioni sul modello consultare il catalogo LuK

Flywheel
Schwungrad
Volant-moteur
Volante-motor
Volano

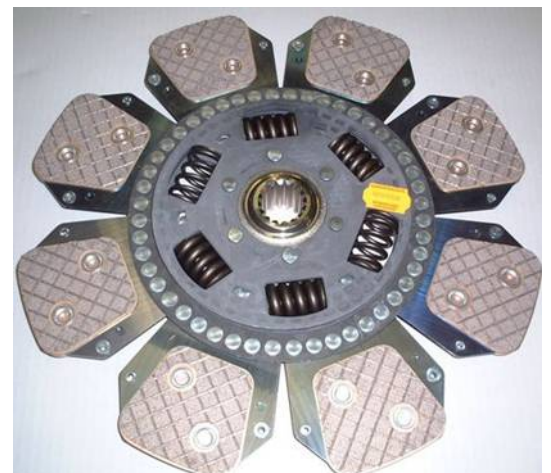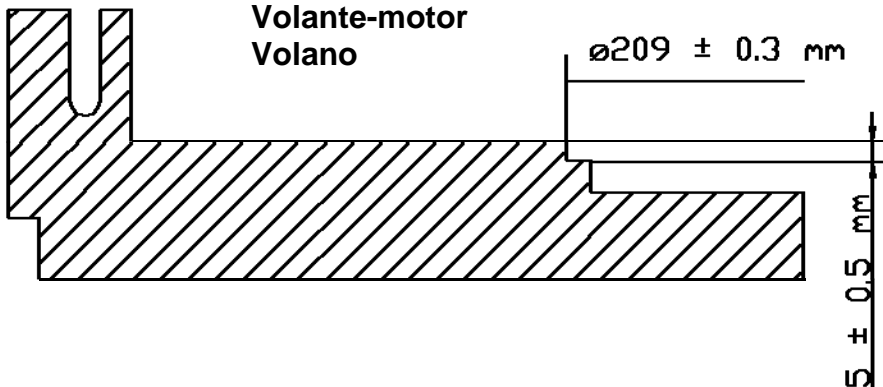

Issue Level 3

LuK Aftermarket Service UK Ltd.
 Holme Lacy Road, Rotherwas
 HR2 6LA Hereford · The United Kingdom
 Phone: +44 1432 264264 · Fax +44 1432 275146
 e-mail: LuK-AS.uk.pm@schaeffler.com
A Member of the Schaeffler Group

